

カードリーダーセンサーが反応したまま

Rev. 2011/02/03.

対象; DL1、DL2 シリーズ全て
不具合箇所; カードリーダーセンサー周辺
症状; カードリーダーセンサーが反応したまま
対応;

1. 全箇所のカードリーダーセンサーが反応したまま

コネクタ接触をチェック。

2台以上ある場合は、制御基板にささっているハーネスを交換してみる。


⇒ 症状が違う台に移った場合、ハーネスの断線等。

⇒ 移らない場合は制御基板不良。


写真; DL2 カードリーダー制御基板




写真; EX コントロールパネル裏面

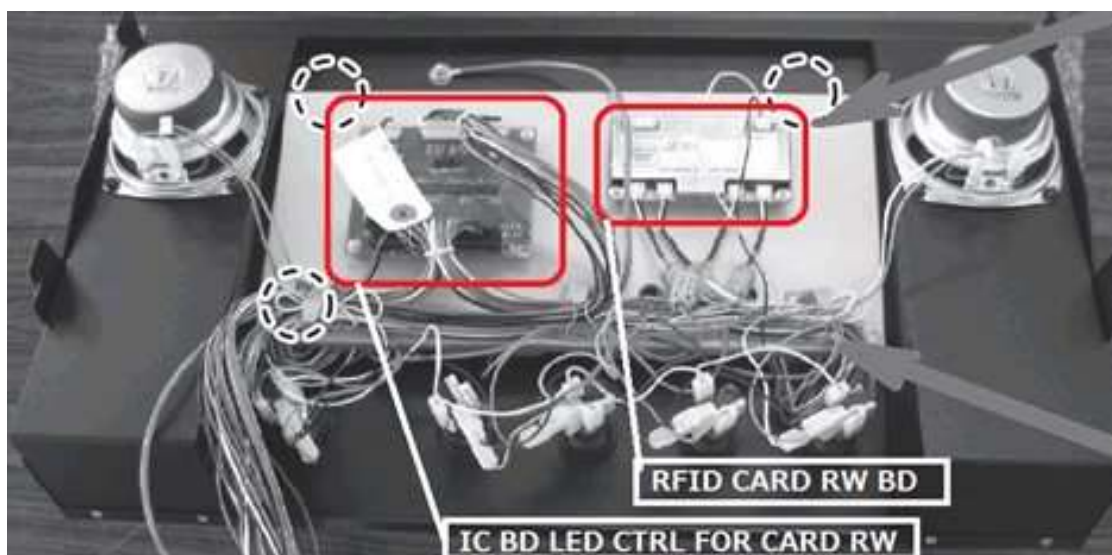

写真： DX コントロールパネル裏面

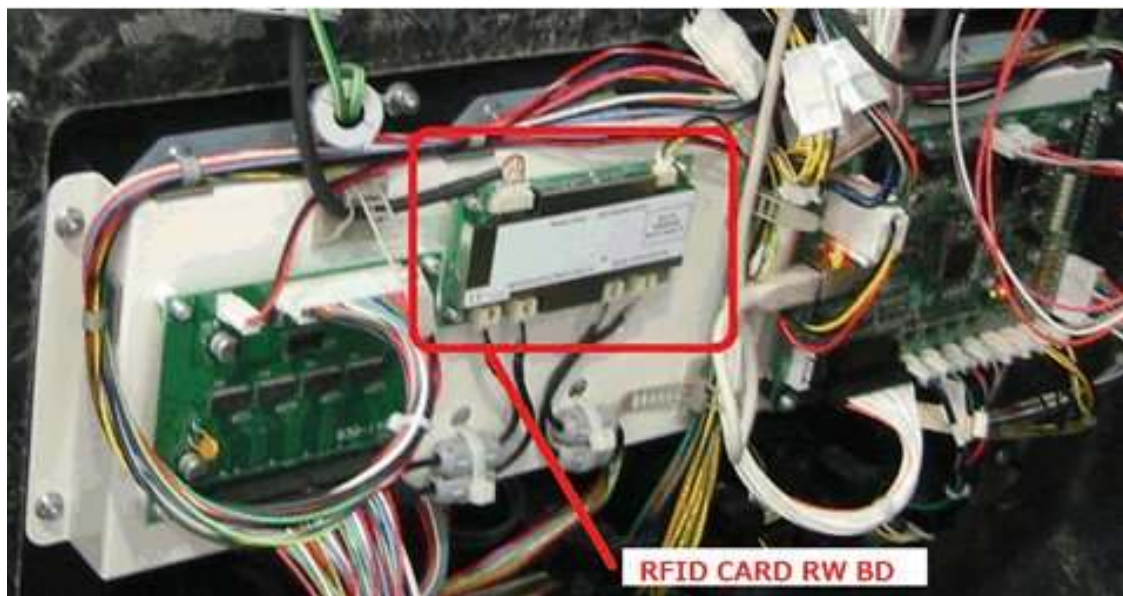

写真： EX-F カードリーダー制御基板

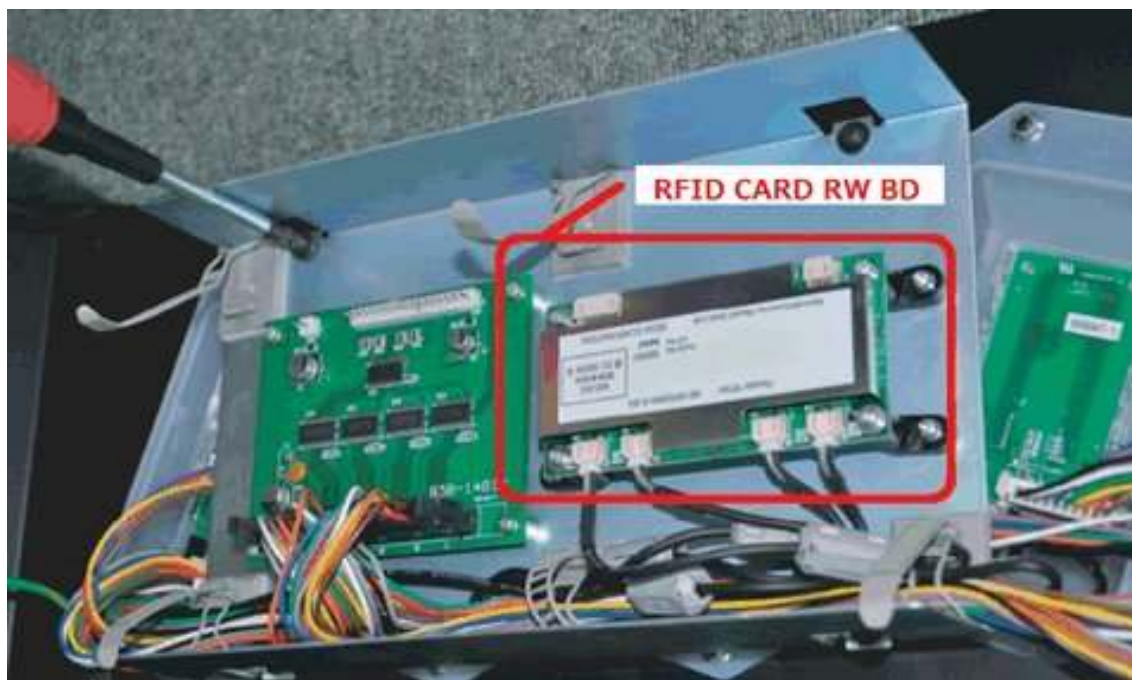

2. 特定箇所のカードリーダーセンサーが反応したまま

不良箇所のセンサー部の清掃をして反応をチェック。

(清掃方法は取扱説明書;各機構部のメンテナンス;カードリーダーの項を参照してください。)

なおらない場合、2台以上ある場合は制御基板にささっているハーネスを交換してみる。

⇒ 症状が違う台に移った場合にはハーネスの断線等。

⇒ 症状が移らない場合はセンサー部の不良。

図; DL2 カードリーダー内部

